



(095) 101-33-62, www.moreman.ru, info@moreman.ru



ЯКОРНЫЕ ЛЕБЕДКИ PT 350 R, PT 350 G, PT 700 R, PT 700 G, PT 1000 R, PT 1000 G

установка, эксплуатация и обслуживание

Технические данные

MODELS PONTOON	PT 350 R - PT 350 G	PT 700 R - PT 700 G	PT 1000 R - PT 1000 G
MOTOR OUTPUT	150 W	250 W	350 W
MOTOR SUPPLY VOLTAGE	12 V	12 V	24 V
Maximum pull	260 kg (573,2 lb)	600 kg (1322,7 lb)	750 kg (1653,4 lb)
Maximum working load	100 kg (220,4 lb)	220 kg (485,0 lb)	250 kg (551,0 lb)
Working load	40 kg (88,1 lb)	80 kg (176,3 lb)	100 kg (220,4 lb)
Current absorption @ working load (1)	13 A	22 A	16 A
Maximum chain speed (2)	20,8 m/min (68,2 ft/min)	20,8 m/min (68,2 ft/min)	21,5 m/min (70,5 ft/min)
Maximum chain speed @ working load (2)	19,3 m/min (63,3 ft/min)	18,1 m/min (59,3 ft/min)	18,3 m/min (60,0 ft/min)
Motor cable size (3)	10 mm ² (AWG7)		
Protection circuit breaker (4)	Integrated	20A	33 A
Deck thickness (5)	20 ÷ 40 mm (3/4" ÷ 1" 9/16 ft)		
Weight	10 kg - 22 lb	10,2 kg - 22,4 lb	10,2 kg - 22,4 lb

Maximum pull -Максимальная нагрузка

Maximum working load - Максимальная рабочая нагрузка

Working load - Рабочая нагрузка

Current absorption @ working load (1) - Номинальный ток при рабочей нагрузке

Maximum chain speed (2) - Максимальная скорость выборки троса

Maximum chain speed @ working load (2) - Максимальная скорость выборки троса при рабочей нагрузке

Motor cable size (3) – минимальное сечение проводов питания для общей длины проводов (L) менее 20 метров (см. схемы подключения)

Protection circuit breaker (4)- Номинал автоматического предохранителя

Deck thickness (5) - Толщина палубы

Weight - Вес

Перед использованием якорной лебедки внимательно прочитайте данную инструкцию!

Если какие-либо моменты остаются для вас непонятными, проконсультируйтесь у вашего дилера (продавца) или свяжитесь с нами (095 921-33-62, info@moreman.ru).

Внимание! Лебедки Quick® сконструированы для работы с якорем, не используйте их в иных целях.

Поставщик не отвечает за возможные ущербы и убытки, вызванные нецелевым или ненадлежащим использованием оборудования.

Лебедки не предназначены для нагрузок, возникающих в экстремальных погодных условиях.

Всегда отключайте лебедку когда она не используется.

Убедитесь, что никто не плавает рядом в момент спуска якоря.

Для большей безопасности рекомендуется устанавливать, как минимум, два пульта управления лебедкой.

Рекомендуется использовать магнитно-гидравлические предохранители Quick для защиты двигателя лебедки от перегрузок.

Реле управления лебедкой (если оно не встроено) должно размещаться в сухом месте.

После подъема якоря надежно закрепите якорь и якорный трос. Якорная лебедка не должна использоваться как единственное устройство, сдерживающее якорный трос. Используйте для фиксации троса швартовные утки, битенги и т.п. устройства.

Отключите лебедку от питания во время движения.


Установка лебедок серии PTG

Отцентрируйте лебедку. Стропа должна быть перпендикулярна оси вращения барабана лебедки. Убедитесь, что нижняя часть лебедки параллельна палубе. В случае, если между лебедкой и палубой имеется зазор, компенсируйте его с помощью подкладок или приформовок из подходящего материала. Установка лебедки не параллельно палубе в месте ее контакта с лебедкой не является безопасной.

Установка лебедок серии PTR

Отцентрируйте лебедку относительно роульса. Якорный трос должен быть перпендикулярен оси вращения барабана лебедки. Якорь должен свободно без затруднений входить в роульс. Убедитесь, что нижняя часть лебедки параллельна палубе. В случае, если между лебедкой и палубой имеется зазор, компенсируйте его с помощью подкладок или приформовок из подходящего материала. Установка лебедки не параллельно палубе в месте ее контакта с лебедкой не является безопасной.

Примеры установки

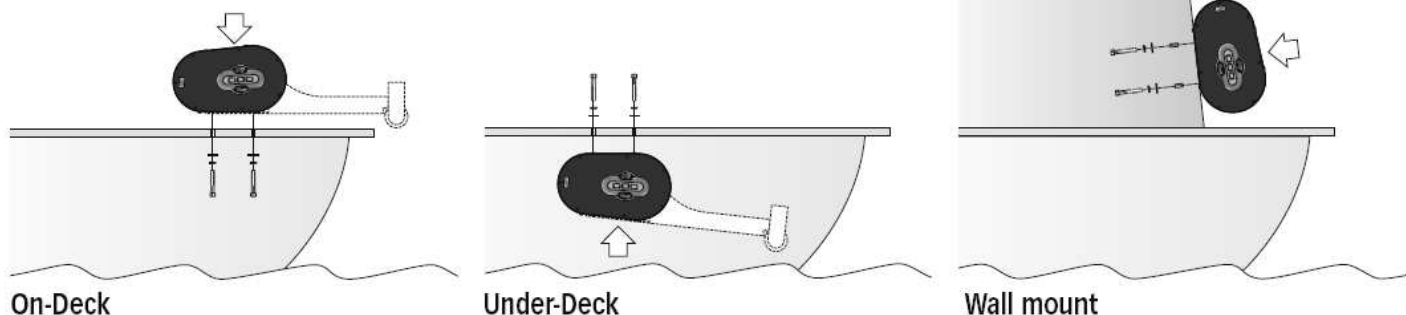

Монтаж лебедки

После того, как место для установки лебедки выбрано, просверлите монтажные отверстия, пользуясь шаблоном, входящим в комплект поставки. Убедитесь, что при сверлении вы не затронете кабелей, трубопроводов, элементов силового набора и т.п. деталей. Загерметизируйте срезы отверстий подходящим герметиком или эпоксидной смолой.

Подключите лебедку к силовому реле (соленоиду) или напрямую к аккумуляторной батарее если соленоид встроен. Внимание! Все электрические подключения выполняйте только при полностью обесточенной бортовой сети.

Электрические подключения (модели PT 350 R, PT 350 G)

Windlass – лебедка

INTEGRATED HYDRAULICMAGNETIC CIRCUIT BREAKER - встроенный предохранитель

BATTERY – аккумулятор

FUSE – предохранитель


MULTI-PURPOSE WATERTIGHT HANDHELD REMOTE CONTROL – пульт управления на витом шнуре

FOOT SWITCHES – палубные кнопки

BLUE – синий провод

BROWN - коричневый

BLACK - черный

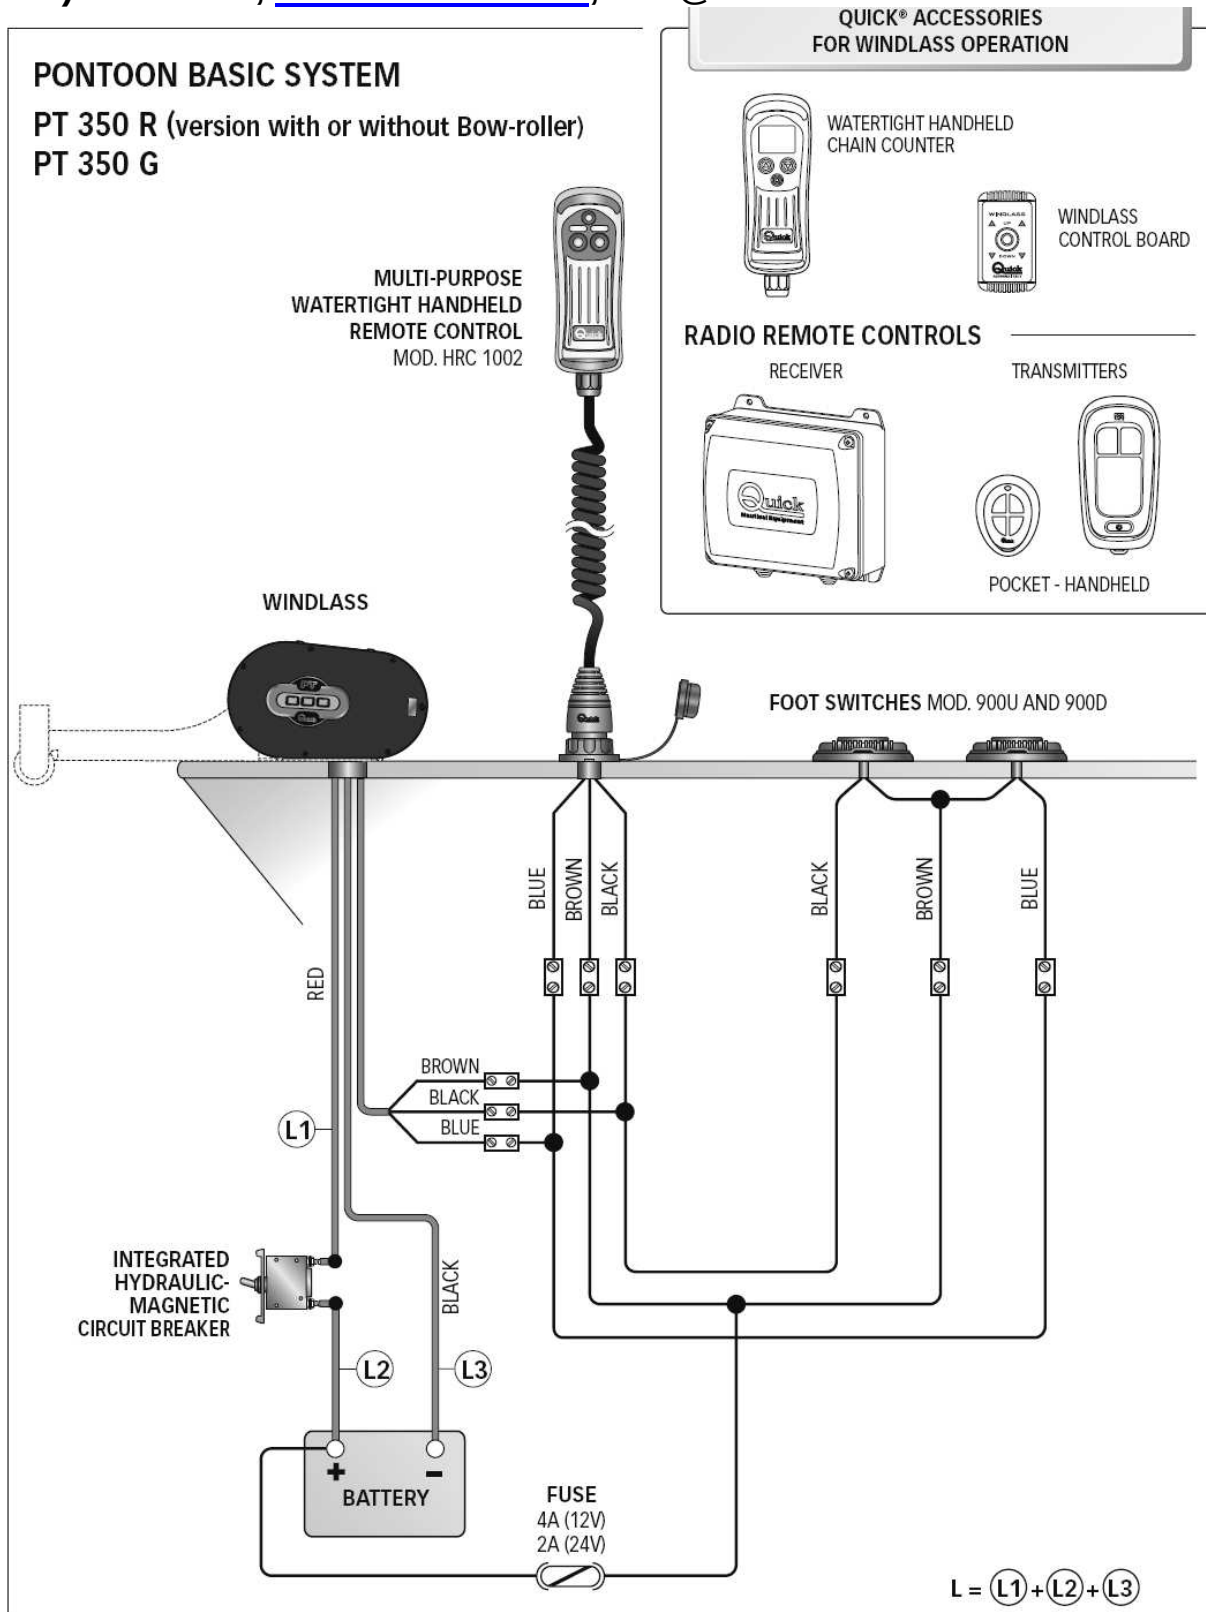

Электрические подключения (модели PT 700 R - PT 1000 R, PT 700 G - PT 1000 G)

Windlass – лебедка

HYDRAULICMAGNETIC CIRCUIT BREAKER - отдельно приобретаемый автоматический предохранитель

BATTERY – аккумулятор

FUSE – плавкий предохранитель



МОРЕМАН

(095) 101-33-62, www.moreman.ru, info@moreman.ru

MULTI-PURPOSE WATERTIGHT HANDHELD REMOTE CONTROL – пульт управления на витом шнуре

FOOT SWITCHES – палубные кнопки

REVERSING CONTACTOR UNIT - реверсивный соленоид

BLUE – синий провод

BROWN - коричневый

BLACK - черный

